Istruzioni d'uso e manutenzione per Art.S41

SCERATRICE inox a vapore per 10 favi D.B. da nido Ø 470 H 620 (senza fornello)

uso e manutenzione
* aprire la sceratrice
* inserire cera o favi nel cestello (consiglio di inserire favo o cera in un sacco di canapa, aumenta il potere filtralnte)
* chiudere la sceratrice
* riempire d'acqua fino al livello massimo (fuoriesce acqua)
* accendere la fonte di colore idonea nel portare ad ebollizione l'acqua. (si consiglia un bruciatore a gas - Il fornello a gas non è compreso)
* utilizzare una vaschetta come raccogli cera in metallo o plastica
* controllare il livello dell'acqua e all'occorrenza se la cera interna non è del tutto sciolta aggiungere acqua, non lasciare mai la macchina senza acqua.
* usare la sceratrice solo in luoghi aperti e areati lontano da materiale infiammabile e lontano dalla portata di bambini o personale non addetto la sceratrice può raggiungere temperatura elevate (100°) **attenzione alle alte temperature**
* utilizzare sempre DPI - protezioni di sicurezza idonee,occhiali,mascherina,guanti e abbigliamento idoneo per evitare scottature in caso di contatto accidentale con la sceratrice e/o cera,legno
* non tappare mai lo scarico delle cera o chiudere o tappare la sceratrice ermeticamente
* al termine del lavoro estrarre il cestello e vuotare da residui, consiglio di fare questa operazione a caldo che ne agevola la pulizia

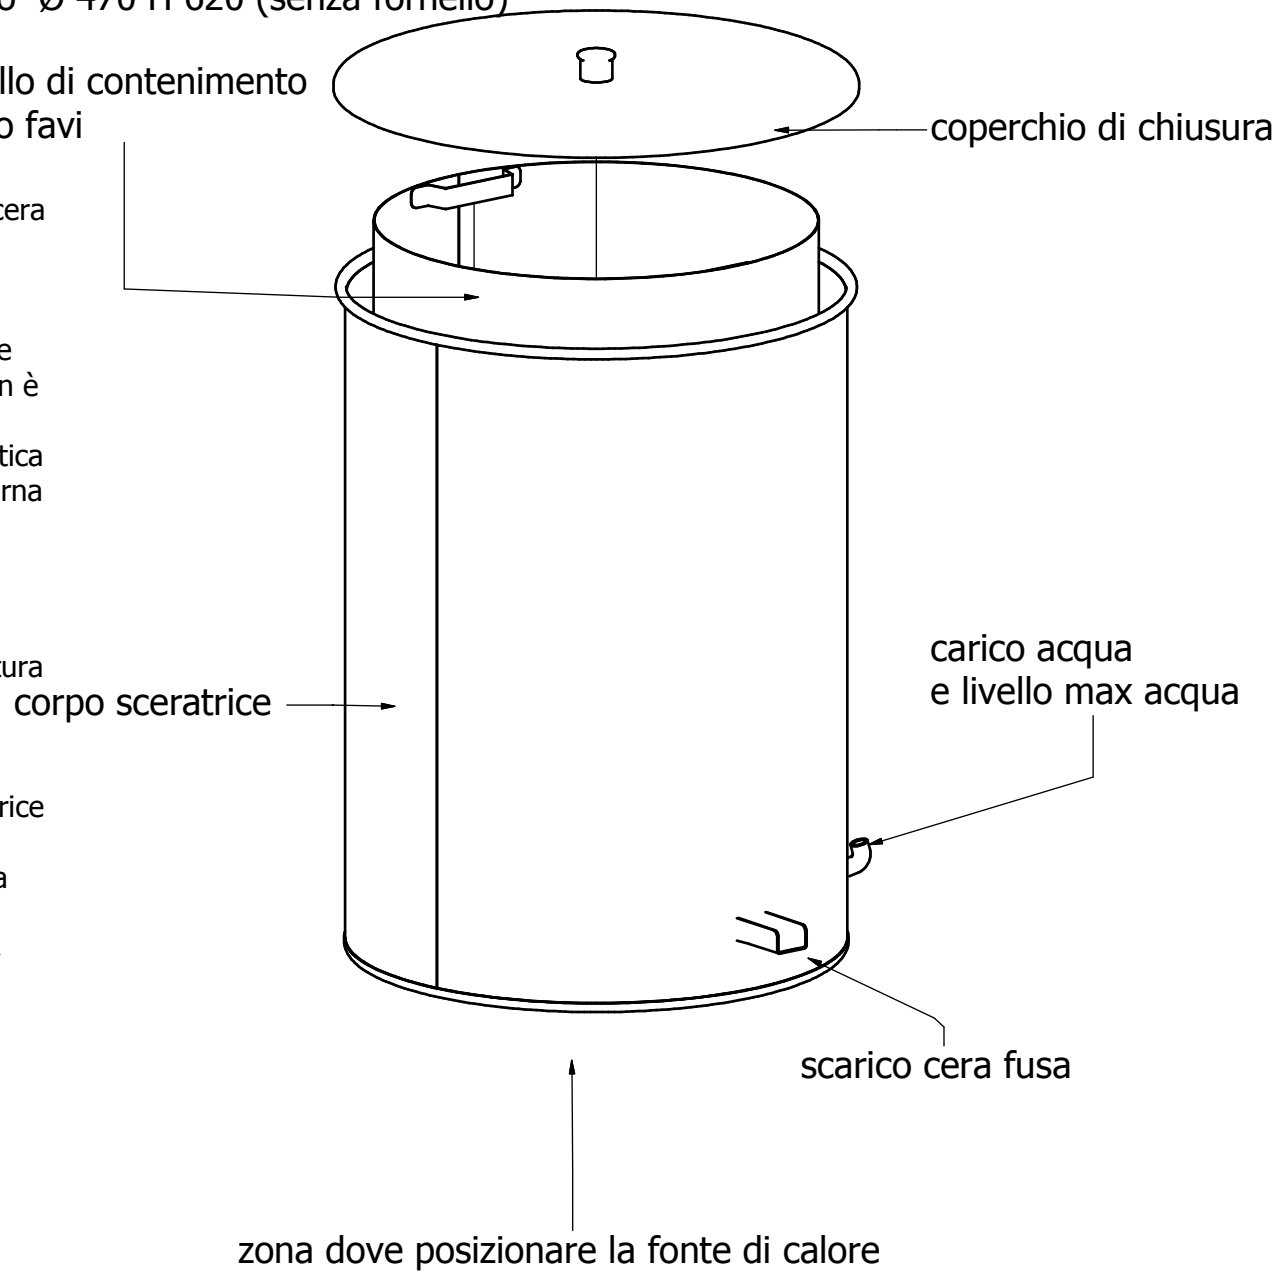

Quarti

Quarti Italy srl Via San Pietro 20 24030 Barzana Bergamo Italy
prodotto Made in italy